



PEGASUS®

TK Device

取扱説明書
W3522(AH)P シリーズ
TK 装置

W3522(AH)P Series
Model: TK3D

INSTRUCTIONS
W3522(AH)P Series
TK device

取扱説明書

TK 装置

このたびは、ペガサス省力装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

省力装置をご使用になる前に、本書を十分にお読みいただき、内容を理解してから、正しく安全にご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

お読みになった後、本書は、必要なときにすぐ取り出せる場所に保管してください。

INSTRUCTIONS

TK device

Thank you for purchasing Pegasus' labor saving device.

Study this manual very carefully before beginning any of the procedures and then use the device correctly and safely

Keep this manual in a convenient place for quick reference when needed.

目次

1. はじめに	1
2. 警告表示	2～3
3. 安全対策	4～5
4. 各使用段階における注意事項	6～8
5. 注意ラベルの貼付け位置と安全保護装置	8
6. 安全保護装置	8
装置の用途と性能	9
TK 装置の取り付け	10～12
1. 標準部品の取り外し	10
2. 専用部品の取り付け	10
3. エアシリンダの取り付け	11
4. プレートとメスカバーの取り付け	12
5. ヒザスイッチとフィルタレギュレータの取り付け	12
エア配管	13
フィルタレギュレータの調節	14
動作テスト	15

CONTENTS

1. Introduction	1
2. Indications of dangers, warnings & cautions	2 - 3
3. Safety precautions	4 - 5
4. Notes for each procedure	6 - 8
5. Location of caution labels and safety devices	8
6. Protectors for safety	8
Applications and performance	9
Installing the TK device	10 - 12
1. To remove the standard parts	10
2. To install the exclusive parts	10
3. To install the air cylinder	11
4. To attach the plate and the knife cover	12
5. To attach the knee switch and the filter regulator	12
Connecting the air lines	13
Adjusting the filter regulator	14
Operation test	15

安全のために必ずお読みください

Be sure to study very carefully **for safety.**

1. はじめに

●本書は、当省力装置を安全に使用するための取扱説明書です。

●当製品を使用する前に、必ず本書を読み、省力装置の操作、点検、整備、保全等の方法を十分理解したうえで、ご使用ください。

●工業用ミシンは縫製作業上、使用者は針などの運動するミシン部品に至近距離で作業を行うため、運動するミシン部品に接触してしまう危険性が常に存在していることを認識しなければなりません。

このため安全を確保するためには、当社による安全な製品の供給と、使用者による安全な正しい取り扱いが不可欠です。

お客様において安全対策が必要なものもいくつかありますので、ミシンをお使いになるすべての関係者が本書とミシンの取扱説明書を合わせて熟読され、必要な安全対策を実施したうえで、省力装置を十分ご活用いただくようお願いします。

1. Introduction

● This manual describes the instructions for using this device safely.

● Study this manual very carefully and understand fully how to operate, check, adjust and maintain the labor saving device before beginning any of the procedures.

● You always perform operations close to moving parts such as needles when using industrial sewing machines. Therefore you have to keep in mind you could easily touch them. To prevent accidents, it is essential that you use the safe products supplied by Pegasus correctly.

All the people who will use sewing machines must study this manual and the instruction manual for sewing machines very carefully and then take necessary safety measures before beginning any of the procedures.



安全のために 必ずお読みください

Be sure to study very carefully **for safety.**

2. 警告表示

当社省力装置および本書には、省力装置を安全にご使用いただくために、警告表示を危険の程度により使い分けています。これらの内容を十分に理解し、指示を必ず守ってください。

警告ラベルは、常にはっきり見えるようにしておいて下さい。
警告ラベルがはがれたり、汚れた場合は、新しいラベルと交換してください。
交換用ラベルが必要な場合は、当社営業所までご連絡ください。

2.Indications of dangers, warnings and cautions

To prevent accidents, indications (symbols and/or signs) which show the degree of danger are used on our products and in this manual. Study the contents very carefully and follow the instructions.




Indication labels should be found easily.

Attach new labels when they are stained or removed.

Contact our sales office when new labels are needed.

注意喚起シンボルとシグナル用語

Symbols, signs and/or signal words which attract users' attention

 危険 DANGER	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷事故が発生する可能性がきわめて高い危険。	Indicates an immediate hazard to life or limb.
 警告 WARNING	誤った取り扱いをしたときに、状況によっては死亡または重傷事故に結びつく可能性がある危険。	Indicates a potential hazard to life or limb.
 注意 CAUTION	誤った取り扱いをしたときに、軽傷または中程度の傷害および物的損害のみの発生が想定される危険。	Indicates a possible hazard that could result in injury or damage.



図記号の説明

Symbols and messages

	必ず指示内容に従い作業を行ってください。	Be sure to follow the instructions when you operate the machine and/or labor saving device.
	誤った取り扱いをしたときに、感電する可能性があります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, you may get an electrical shock.
	誤った取り扱いをしたときに、手や指などのケガの原因になります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, your hands and/or fingers may be injured.
	誤った取り扱いをしたときに、機械に手や指などが挟み込まれ、傷害の原因になります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, your fingers and/or hands may be caught in them, causing trouble.
	高温による火傷等の危険があります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, you may burn yourself.
	誤った取り扱いをしたときに、発火する可能性があります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, you may cause fire.
	絶対に行わないでください。	Never do this.
	修理時や調整等のメンテナンス作業の発生時や、落雷の可能性がある場合、電源プラグを電源供給元のコンセントから必ず抜いてください。	Unplug the machine and shut off the power when checking, adjusting and/or repairing the machine and/or labor saving device, or when lightning may strike.
	必ずアース線を接続してください。	Be sure to connect to ground .
	ご使用前によくお読みください。将来の参照用に保管してください。	Read carefully before use. Keep for future reference.
	ミシンの正常なプーリー回転方向を示しています。	Denotes the normal rotating direction of the machine pulley.

3. 安全対策

①用途、目的

当社省力装置は、縫製業における品質や生産性の向上を目的としてご使用していただくように開発された商品です。

したがって、上記目的に反した用途には絶対にご使用にならないでください。

②使用環境

当社省力装置は、ご使用になる環境によっては、装置の寿命や機能・性能・安全性に悪影響を及ぼす場合があります。



安全のために、下記の環境条件でのご使用は避けください。

1. 高周波ウェルダ等のノイズを発生するものの近辺。
2. 薬品の蒸気が発散している空気中や、薬品が触れる場所での使用・保管。
3. 屋外や高温な場所、直射日光が当たるところ。
4. 省力装置に悪影響を及ぼす、雰囲気温度や湿度が多いところ。
5. 電圧変動が定格電圧の± 10%を超えるところ。
6. 電源容量が使用するコントローラ・モータ仕様の容量を、十分に確保できないところ。
7. エア供給量が使用する省力装置の容量を十分に確保できないところ。
8. 省力装置が水で濡れるところ。

③安全対策



(1) 保守点検、修理時の安全確保

●省力装置の検査、修理、清掃等のメンテナンス作業を行うときにはミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ミシンペダルを踏んでもミシンが動かないことを確認してから、作業を行ってください。

ただし、ミシンに電源を投入中に作業を行う必要があるときは、ミシンの不意の動きまたは、使用者の誤動作による危険を防止するための安全作業手順を定めて、遵守してください。

3.Safety precautions

① Applications, purpose

The labor saving device is designed to increase quality and productivity according to you needs.

Therefore never use the device for the applications which may defeat the above purpose.

② Circumstances

Some circumstances when you are using the labor saving device may affect its life, function, performance, and safety.



For safety, do not use the labor saving device under the circumstances below.

1. Do not use the device near objects which make noise such as a high-frequency welder, etc.
2. Do not use or store the device in the air which has vapor from chemicals, or do not expose the device to chemicals.
3. Do not leave the device outside, in high temperatures or the direct sun.
4. Do not use the device in high humidity or ambient temperatures which may affect them.
5. Do not use the device on the condition that the voltage fluctuation range is more than ± 10% of the rated voltage.
6. Do not use the device at the place where the supply voltage specified for the control motor cannot be properly obtained.
7. Do not use the device at the place where the air supply specified for the device cannot be properly obtained.
8. Do not expose the device to the water.

③ Safety measures



(1) Safety precautions when you perform maintenance on the labor saving device.

● When performing maintenance such as when checking, repairing, cleaning the labor saving device, turn off the power, disconnect the power plug and press the machine treadle in order to make sure the machine does not run.

If you have to perform maintenance on the machine and/or labor saving device with the power on, always be careful because the machine and/or device could start operating unexpectedly.

To prevent accidents caused by incorrect operation, you should establish your own procedures for safe operation and follow them.

-
- 通常の保守点検、修理は、十分に省力装置及びミシンのメンテナンス訓練を受けた方のみが行ってください。



- お客様独自の判断に基づく改造や変更は行わないでください。

※改造や変更が必要な場合は、販売店もしくは当社営業所にご相談ください。



(2) 運転前の点検事項

- 省力装置を操作するときは、始業前にマシンヘッド・マシンユニット・装置本体について点検し、損傷や機能不良等がないことをチェックしてください。
万一異常を認めたときには、直ちに修理、その他の必要な措置をとってください。

- 事故防止のため、安全カバー及び保護用ガードが取り付けられていることを確認してください。必ず安全カバー及び保護用ガードを取り付けてご使用ください。



(3) 教育、訓練

- 事故防止のため、マシンヘッドまたはマシンシステムのオペレータや保守・修理等を行う要員は、作業を安全に行うための適正な知識と技能を有することが必要です。
そのためには、管理者は事前にこれらの要員の教育計画を立案し、実施する必要があります。

- Only authorized technicians are allowed to perform routine daily maintenance and/or repair the machine and/or device.



- Do not modify the machine and device yourself.

※ Consult you local Pegasus' sales office or representative for modification



(2) Before operating the device

- Before operating the device, check the machine head, machine unit and device to make sure they do not have any damage and/or defects.
Repair or replace any defective parts immediately.

- To prevent accidents, always make sure the safety covers and safety guards are properly secured.
Never remove the safety covers and safety guards.



(3) Training

- To prevent accidents, operators and service/maintenance personnel must have proper knowledge and skills for safe operation.
To ensure so, managers must design and conduct training for these people.

4. 各使用段階における注意事項

注意



① 開 梱

工場において箱（及びビニール袋）に梱包（包装）して出荷されています。箱（及びビニール袋）に印刷されているロゴ等の表示から、上下を確認して、上から順序よく開梱してください。

② 据え付け、準備




注意

エア配管

1. ジョイント（継手）にチューブを接続するときは、電源スイッチは必ず OFF にした状態で行ってください。また、エア源への接続は、その他のエア配管を確実に終えた後に行ってください。
2. ジョイント（継手）にチューブを接続するときは、確実に差し込んで固定してください。
3. チューブは使用中に無理な力が加わらないようにしてください。
4.  チューブを過度に曲げないでください。
5. 必要に応じて固定位置を工夫したり、カバーを設ける等、チューブを保護してください。
6.  チューブを固定するときには、絶対にステーブルを使用しないでください。破損の原因になります。

警告

コードの接続

1.  電源コードの接続を行うときは、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて作業を行ってください。
2.  電源中継コードが使用する電源電圧に合っていることを、電圧指示マークで確認してください。間違った物を使用しますと部品の破損や火災を引き起こす原因になります。
3. コードは使用中に無理な力が加わらないようにしてください。
4.  コードを過度に曲げないでください。
5. 作動する機械部分（例えばブーリーやVベルト）の近くのコードは、最小 25mm の距離を取って接続してください。
6. 必要に応じて固定位置を工夫したり、カバーを設ける等、コードを保護してください。

4. Notes for each procedure

CAUTION



① Unpacking

The machine and device are packed in boxes (and plastic bags) in the factory before shipment. Unpack the boxes and bags properly and follow the instructions shown on them.

② Installation, preparation




CAUTION


Connecting the air lines

1. Always turn off the power first and then connect the air lines to the joints. Be sure to connect all the air lines before connecting them to the air compressor.
2. When connecting the air lines to the joints, be sure to insert the joints to the proper depth of the air lines and fasten securely.
3. Do not allow excessive force to be exerted on the air lines while using the device.
4.  Do not bend the air lines too much.
5. If necessary, protect the air lines by positioning them safely and/or using the cover.
6.  Do not use staples to secure the air lines. Otherwise it may cause damage.

WARNING

Connecting the cords

1.  When connecting the power cord, be sure to turn off the power and disconnect the power plug.
2.  Check the voltage designation to make sure the power relay cord matches the local supply voltage. The use of wrong cord may cause damage to parts and/or fire.
3. Do not allow excessive force to be exerted on the cords while using the device.
4.  Do not bend the cords too much.
5. Confirm that the cord is at least 25 mm away from moving part of the machine and/or the device when you connect the cord.
6. If necessary, protect the cords by positioning them safely and/or using the cover.

7.  コードを固定する時は、絶対にステーブルを使用しないでください。破損や漏電・火災の原因になります。



接地

1. 接地方法は、ひとつのミシンシステムで専用接地とし、他の機器の接地とは別系統にしてください。

2.  ミシンヘッドの指定箇所に、確実に接地を行ってください。




警告


③操作前の注意

1. 電源を投入する前に、コード類（ケーブルやコネクタ）やチューブに損傷や脱落、緩み等の外観上の異常がないことを確認してください。
2.  電源を入れる際は、針の付近に手や体を絶対に近づけないでください。
3. 省力装置の操作にあたっては、適切な訓練を受けた使用者が、本書及び使用説明書の内容を十分理解したうえで、ご使用ください。
4.  危険表示や警告表示の内容について「2. 警告表示」の項を熟読してよく理解し、必要に応じて使用者に対する安全教育を行ってください。

警告


④操作及び取り扱い上の注意

1.  運転中は押え周辺は危険です。手や体を近づけないようにしてください。
2. 本機の内部には水等の液体や金属類が入ると危険ですので、異物が入らないように注意してください。
3. 省力装置の操作にあたっては、機械に巻き込まれないような服装でご使用ください。
4.  省力装置周辺には、道具や工具、その他縫製に必要のない物を置かないでください。
5. 事故防止のため、安全カバーを取り付けた状態でご使用ください。
6. 省力装置がエア式の場合は、エアフィルタの掃除やドレンの排出を定期的に行ってください。ドレンが溜りすぎると電磁弁やエアシリンダの中に流れ込み、故障の原因になります。
7. ミシンテーブルから離れる時は、必ず電源を切ってください。
8. 省力装置に異常があったときには、すぐにミシンの使用をやめて電源を切ってください。直ちに点検、修理、その他の必要な処理をとってください。
9.  メスの刃先で、手や指を切る危険がありますので、細心の注意を払って作業を行ってください。

7.  Do not use staples to secure the cords. Otherwise it may cause damage.



Ground

1. Connect each of the ground wires in the sewing machine system to the ground terminal. Do not connect one devices' ground wire to another devices'.

2.  Connect the ground wires securely to the indicated ground points on the machine head.




WARNING

③ Before operation

1. Check the cords, connector and air lines to make sure they do not have any damage, disconnections or tangles and then turn on the power.
2.  Do not bring your hands and/or any part of your body close to the needle and pulley when turning on the power.
3. Well-trained operators and technicians who studied this manual and the instruction manual very carefully are allowed to use the machine with the labor saving device.
4.  Study the contents on "2. Indications of dangers, warnings and cautions" very carefully and then provide users with safety training as required.


WARNING

④ Precautions for work and operation

1.  The area near the presser foot is very dangerous during sewing. Do not bring your hands and/or any part of your body close to the presser foot.
2. To prevent accidents, be careful that any foreign matter such as water, other liquids or metals do not get into the device.
3. Wear clothes that cannot be caught in the machine.
4.  Do not leave tools or other unnecessary objects near the device.
5. To prevent accidents, always make sure the safety cover are properly secured.
6. If the device is pneumatic, drain and clean the filter regulator periodically. Otherwise the water drainage will flow into the solenoid valve and/or air cylinder, causing trouble.
7. Always turn off the power before leaving the machine table.
8. If any trouble occurs, stop using the machine and turn off the power. Check, repair and/or perform other necessary procedures immediately.
9.  Pay close attention to the knife edges not to injure your hands and/or fingers.


⚠ 注意

⑤保守、点検、修理

1. 保守、点検、修理の作業は特別に訓練を受けた人が本書の内容を理解したうえで、作業を行ってください。
2. 省力装置に関する日常および定期点検は、本書に従って確実に行ってください。
3. 省力装置の修理や部品交換は、当社の純正部品をご使用ください。
不適切な修理・調整および非純正部品による事故に対しては、当社は責任を負いません。
4.  お客様独自の判断に基づく省力装置の改造は行わないでください。
改造によって発生した事故に対しては、当社は責任を負いません。
5. 保守、点検、修理の作業終了後は、電源投入による危険がないことを確認してください。
6. トラブルを防ぐために使用前後は、必ずほこり等の汚れを拭き取ってください。
7. 安全カバーを点検・修理等で外した場合は、作業終了後、必ず元通りに取り付けてください。


⚠ CAUTION

⑤ Maintenance, check, repair

1. Authorized technicians who studied this instructions very carefully are allowed to maintain, check and repair the machine and device.
2. Perform routine daily maintenance and periodical maintenance by following this instructions.
3. Use Pegasus' genuine parts when repairing and/or replacing parts.
Pegasus disclaims all responsibility for accidents caused by improper repair/adjustment and/or use of parts which are not genuine (original Pegasus parts).
4.  Do not modify the device yourself.
Pegasus disclaims all responsibility for accidents caused by modification.
5. After maintaining, checking, and/or repairing the machine and device, always make sure that no trouble occurs when the power is turned on.
6. Before and after use, clean lint and any other dust from the machine and/or device. Otherwise it will cause trouble.
7. Make sure to replace the safety covers when you need to remove them for checking and/or maintenance.

5. 注意ラベルの貼付け位置と安全保護装置

5.Location of caution labels and safety devices

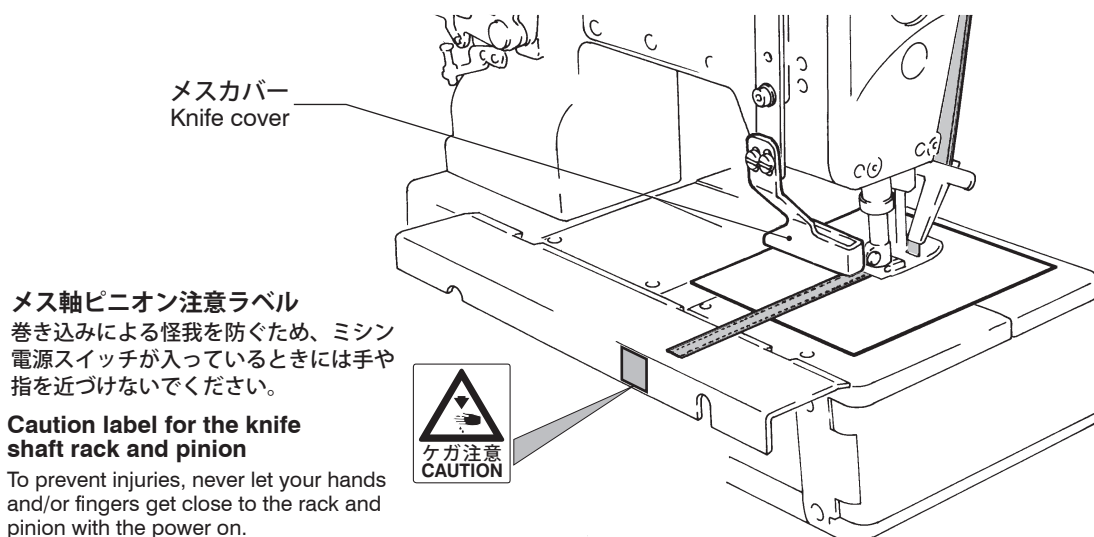

6. 安全保護装置

この項では、各安全保護装置について知っていただきたい部分毎の注意事項を記載しています。

⚠ 注意

メスカバー

 外すな！

カッタの上刃部分は、メスカバーで覆われています。
操作時にカッタが円弧運動しますので、人との接触を避けるためにも、メスカバーは必ず取り付けられた状態にしておいてください。

6.Protectors for safety

This chapter describes each protector for safety. Therefore, read and study the following carefully.

⚠ CAUTION

Knife cover

 Never remove the knife cover!

The rotary (upper) knife performs an arc motion. To prevent injuries, the rotary (upper) knife is covered by the knife cover.
Never remove this knife cover.

装置の用途と性能

TK 装置：

テープやカラ環を切る装置です。

スイッチを押すことによりカッターが下降して、任意の位置でテープやカラ環を切ることができます。

Applications and performance

TK device：

The TK device is a tape cutter that cuts a tape and thread chain.

Pressing the switch lowers the knife and the TK cuts a tape and thread chain as required.

TK 装置の取り付け

- 後付け用として TK 装置を購入されたお客様は、TK 装置の取付順序 1 ～ 4 までの作業を行ってください。
- TK 装置付ミシンを購入されたお客様は、TK 装置の取付順序 5 の作業を行ってください。

⚠ 注意

⚠ 部品の取り付けを行う時は、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

1. 【標準部品の取り外し】

図 1 を参照して、ネジ 1 を抜き取り、標準のベッドカバー 2 を取り外してください。

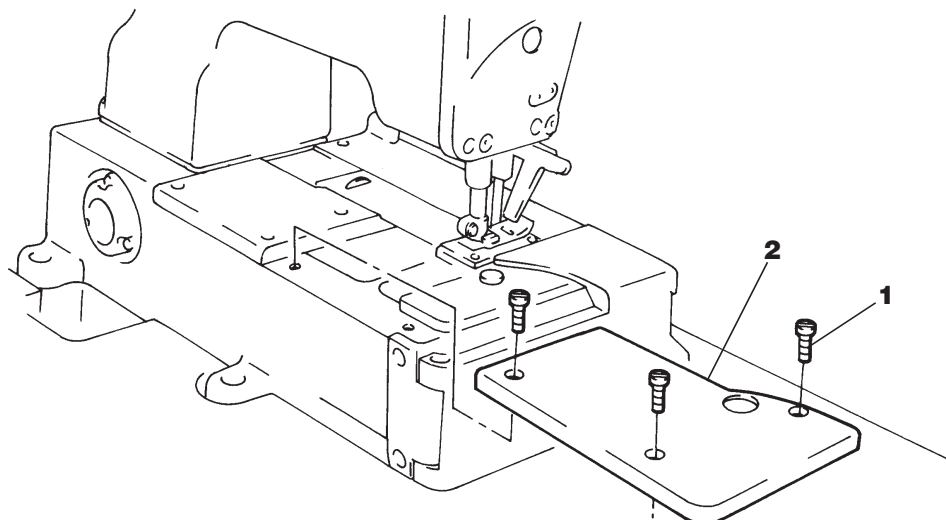


図 1
Fig.1

2. 【専用部品の取り付け】

図 2 を参照して、ネジ 1 で TK 専用部品 3 を取り付けてください。

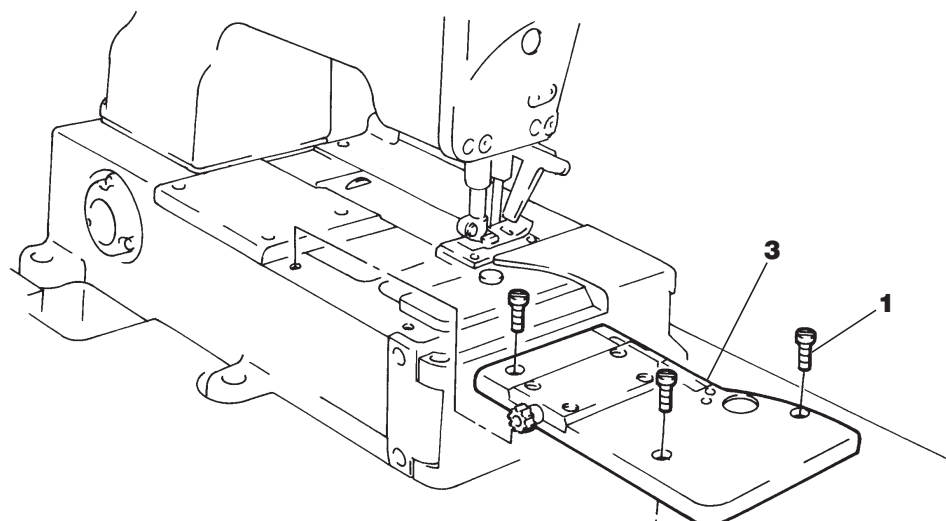


図 2
Fig.2

Installing the TK device

- For customers who purchased the TK device separately: Install the TK device by referring to procedure No. 1 through 4.
- For customers who purchased a sewing machine with the TK device: Install the knee switch and the filter regulator by referring to procedure No. 5.

⚠ CAUTION

⚠ Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to install the parts.

1. 【 To remove the standard parts 】

Remove screws 1 and standard bed cover 2 (see Fig. 1).

2. 【 To install the exclusive parts 】

Install exclusive parts 3 for the TK device with screws 1 (see Fig. 2).

3. 【エアシリンダの取り付け】

⚠ 注意

⚠ エアシリンダの取り付けを行う時は、回転刃や下刃で手を切らないように注意して作業を行ってください。

- (1) ピニオン 4 を手で回して、回転刃 5 と下刃 6 の噛み合わせを 1.0 ～ 2.0 mm 程度にして、エアシリンダロッド先端のラック 7 をエアシリンダ側に寄せた状態で、ラック 7 をピニオン 4 に噛み合わせながらエアシリンダをネジ 8 で仮止めしてください。
- (2) エアシリンダを手で持ち、ネジ 8 を緩めて、回転刃 5 と下刃 6 の噛み合わせが 1.0 ～ 2.0 mm となるようにエアシリンダの取り付け位置を左右に動かしてください。
 - (A) 方向へ動かすと、刃の噛み合わせが大きくなります。
 - (B) 方向へ動かすと、刃の噛み合わせが小さくなります。
- (3) 刃の噛み合わせ調節後、ピニオン 4 がスムーズに回るようにラック 7 を噛み合わせながらネジ 8 を締めて、エアシリンダを取り付けてください。

3. 【 To install the air cylinder 】

⚠ CAUTION

⚠ To prevent injuries to your hands and/or fingers by the rotary knife and/or the lower knife, great care should be taken when installing the air cylinder.

- (1) Obtain an overlap of approximately 1.0 mm ~ 2.0 mm between rotary knife 5 and lower knife 6. To make this adjustment, turn pinion 4 by hand. Move rack 7 located at the end of the air cylinder rod toward the air cylinder. Then engage rack 7 and pinion 4, and secure the air cylinder temporarily with screws 8.
- (2) Hold the air cylinder by hand. Loosen screws 8. Move the air cylinder to the left or right so that an overlap of 1.0 mm ~ 2.0 mm between rotary knife 5 and lower knife 6 is achieved.
 - To increase the overlap, move the air cylinder in the direction (A).
 - To decrease the overlap, move the air cylinder in the direction (B).
- (3) After the adjustment stated above, engage rack 7 and pinion 4 while checking to make sure that pinion 4 moves smoothly on rack 7. Then secure the air cylinder with screws 8.

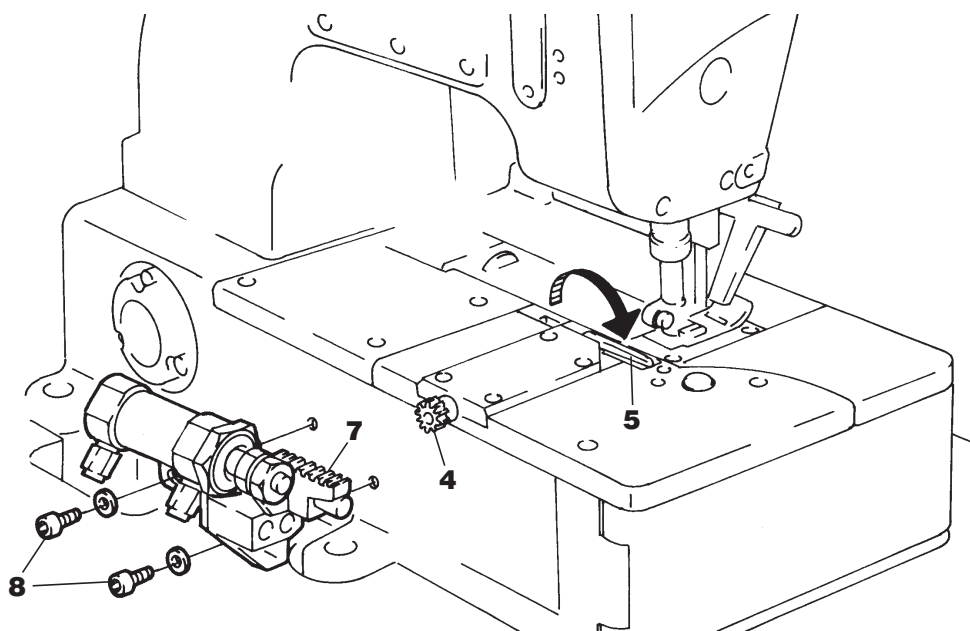


図 3
Fig.3


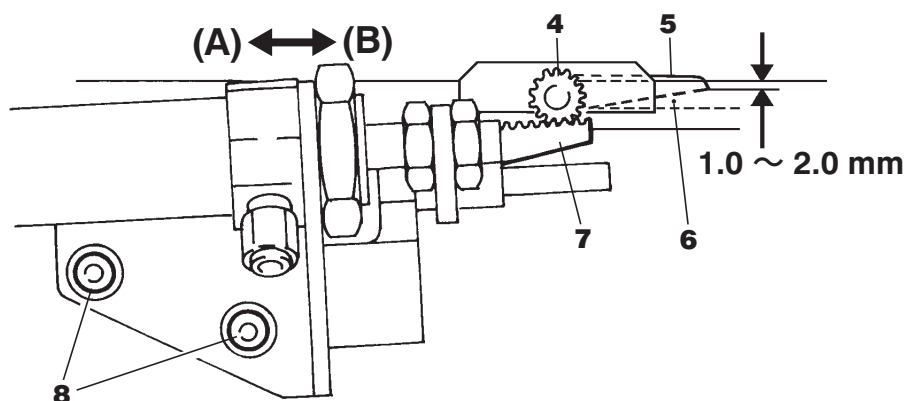


図 4
Fig.4

4. 【プレートとメスカバーの取り付け】

図5を参照して、プレート9とメスカバー10を取り付けてください。

この時、メスカバー10は、安全のために針板上面からの隙間(A)を7mm以上あげないでください。(図6)

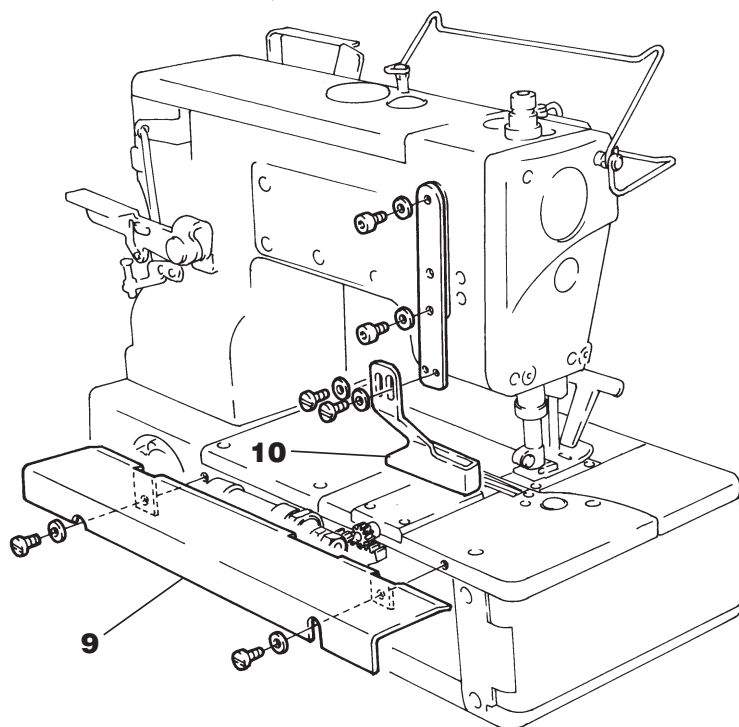

4. 【 To attach the plate and the knife cover 】

Attach plate 9 and knife cover 10 (see Fig. 5).

For the sake of safety, check to make sure that the clearance (A) between knife cover 10 and the top surface of the needle plate is less than 7 mm (see Fig. 6).

図5
Fig.5

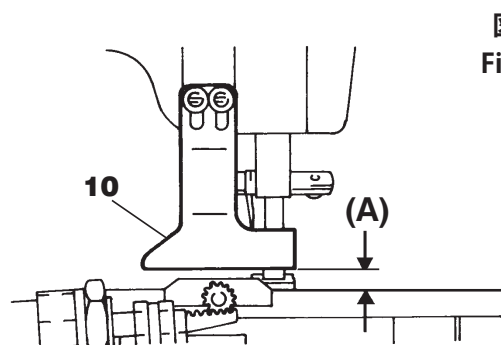


図6
Fig.6

5. 【ヒザスイッチとフィルタレギュレータの取り付け】

図7と図8を参照して、ヒザスイッチとフィルタレギュレータを操作しやすい位置に取り付けてください。

5. 【 To attach the knee switch and the filter regulator 】

The knee switch and the filter regulator should be most conveniently attached (see Figs. 7 and 8).

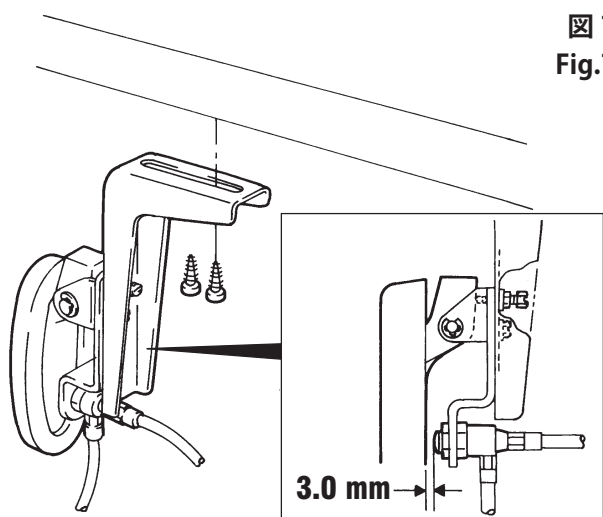


図7
Fig.7

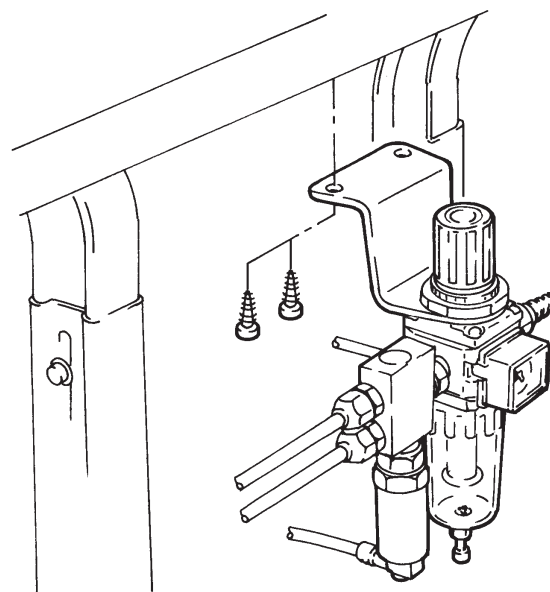


図8
Fig.8

エア配管

⚠ 注意

⚠ エア配管をする時は、必ずミシンの電源スイッチ及びエアコンプレッサからの圧搾空気の供給を切断してから、専門技術者が行ってください。

⚠ 警告

⚠ エア源（コンプレッサ）への接続時にカッターが作動する恐れがありますので、刃の近くに手や指を近づけないでください。

⚠ エア源（コンプレッサ）への接続は、すべてのエア配管を確実に終えた後に行ってください。

図を参照して、配管を行ってください。

注

- チューブ 11 を各継手 12 に差し込むときは、接続口の奥まで完全に差し込んでから、チューブを引っ張っても抜けないかどうか確かめてください。
- チューブ 11 を抜くときは、開放リング 13 を奥の方に平行に押しながら抜いてください。

Connecting the air lines

⚠ CAUTION

⚠ Always turn off the power, shut down the air compressor and then authorized technicians are allowed to connect the air lines.

⚠ WARNING

⚠ The cutter may get activated when the air lines are connected to the air source (compressor), so never bring your fingers and/or hands close to the cutter.

⚠ Always connect all the air lines completely and then connect them to the air compressor (air source).

Connect air lines by referring to the illustration.

Note

- Insert the air tube 11 completely to the depth of the joint 12. And check if the air tube can not be removed by pulling it by hand.
- To remove the air tube 11 from the joint 12, push the release ring 13 toward the joint 12 and pull out the air tube 11.

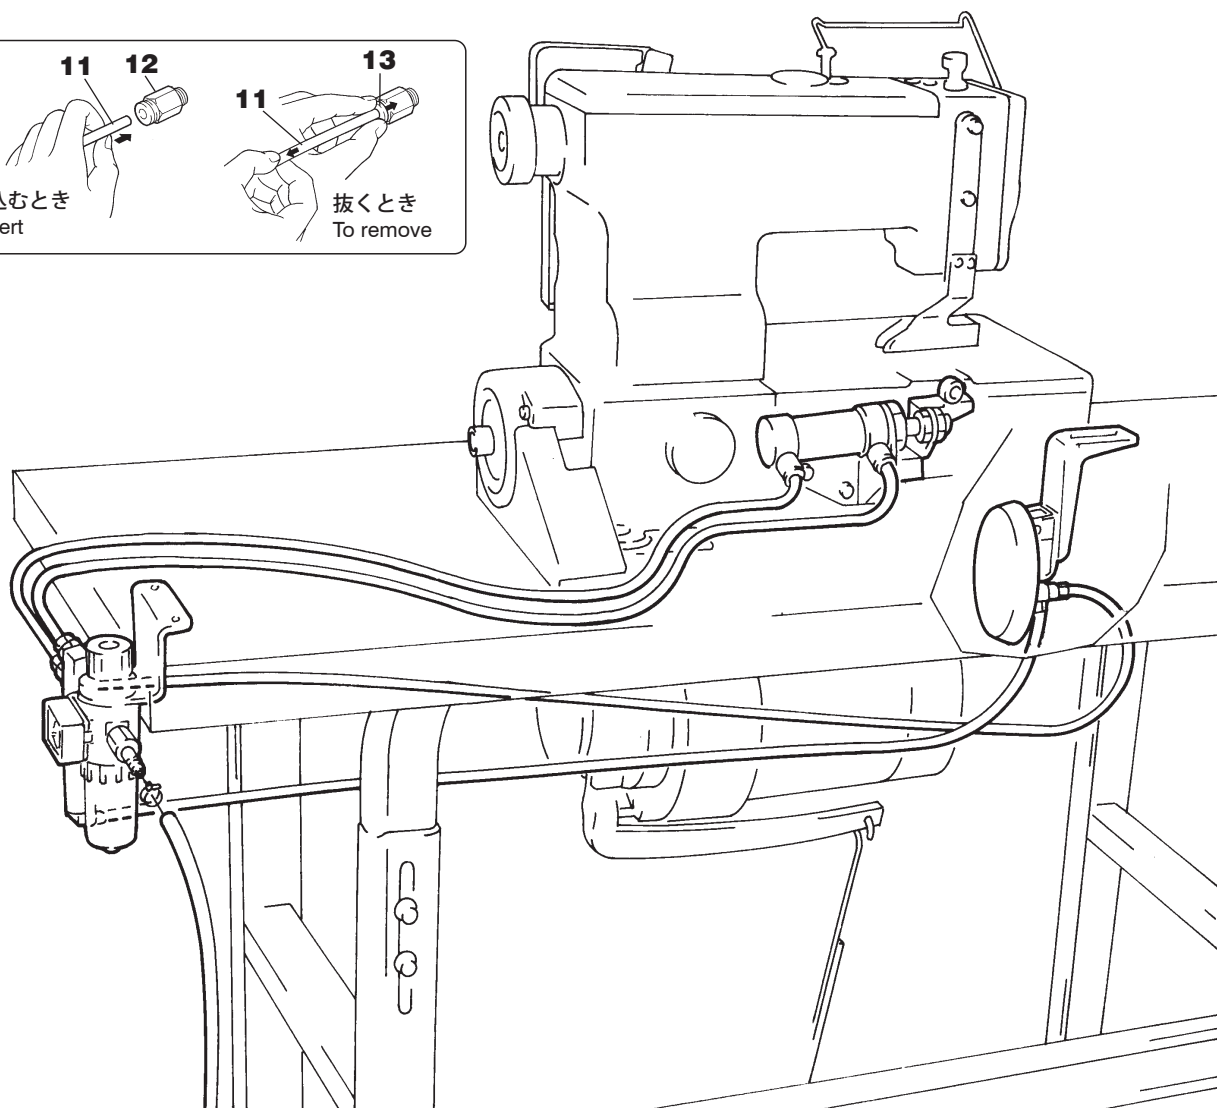
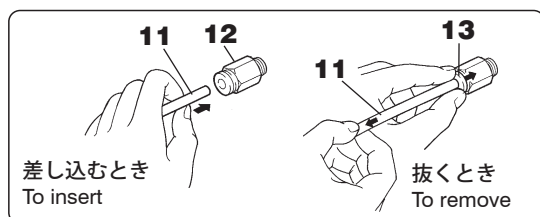


図 9
Fig.9

フィルタレギュレータの調節

エア圧力の調節

⚠ 注意

⚠ フィルタレギュレータの調節を行う時は、必ずミシンの電源スイッチを切り、すべてのエア配管を終えてから、エアコンプレッサからの圧搾空気の供給を開始してください。

フィルタレギュレータのツマミ 14 を上に引っ張ると「カチッ」と音をたてて、少し上に上がります。その状態でツマミ 14 を回してエア圧力を 0.5 Mpa (5 kgf/cm²) に調節してください。

- ツマミ 14 を (+) 方向に回すと、エア圧力が上がります。
- ツマミ 14 を (-) 方向に回すと、エア圧力が下がります。

ドレンの排出

⚠ 注意

⚠ エアフィルタの掃除やドレンの排出は、定期的に行ってください。ドレンが溜まり過ぎますと、電磁弁やエアシリンダの故障の原因になります。

⚠ ドレンはエアと共に下へ吹き出しますので、注意してください。

バッフル 15 の位置までドレンが溜まる前に、排水用ボタン 16 を押してドレンを排出してください。

Adjusting the filter regulator

To adjust the air pressure

⚠ CAUTION

⚠ When adjusting the filter regulator, turn off the power and connect all the air lines, then start supplying compressed air from the air compressor.

Pull up the knob 14 on the filter regulator until in clicks. Then set the air pressure at 0.5 Mpa (5 kgf/cm²).

- To increase the pressure, turn knob 14 in the direction of (+).
- To decrease the pressure, turn knob 14 in the direction of (-).

To drain the filter regulator

⚠ CAUTION

⚠ Be sure to drain periodically the filter regulator before drainage level reaches the baffle. Otherwise the drainage may flow into the solenoid valve or the air cylinder, causing trouble.

⚠ Drainage and air spout out downward.

Drain the filter regulator by pressing button 16 until drainage reaches baffle 15.

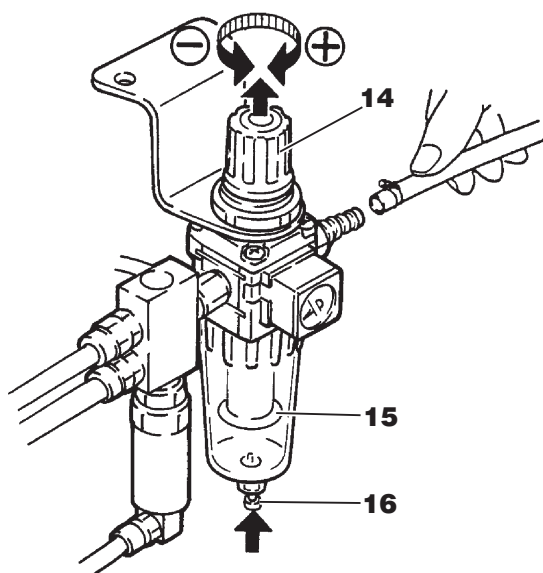


図 10
Fig.10

動作テスト

Operation test

1. ミシンの電源を ON にしてください。

1. Turn on the power.

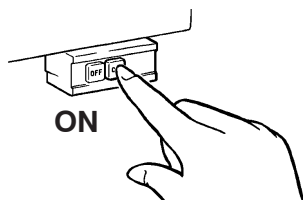


図 11
Fig.11

2. テスト生地にテープを縫い付けてください。

2. Sew the tape onto the fabric.

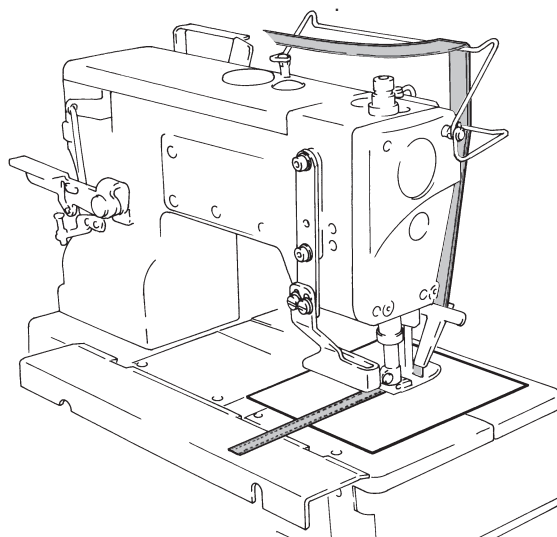


図 12
Fig.12

3. 膝スイッチを押してテープカッターを動作させ、スムーズにテープが切れるか確認してください。

3. Make sure that the tape is cut smoothly by pressing the knee switch.

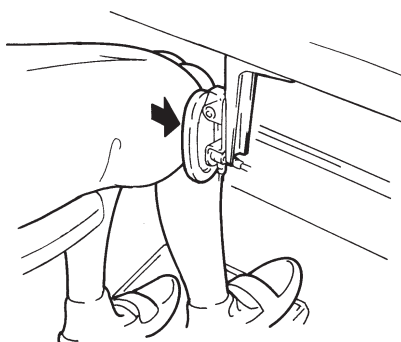


図 13
Fig.13

4. テープがうまく切れない場合は、『TK装置の取り付け』の3. (11 ページ) を参照して回転刃と下刃の噛み合わせを再調節してください。

4. If the tape is not cut properly, readjust the overlap between the rotary knife and the lower knife by referring to " To install the air cylinder " on page 11.

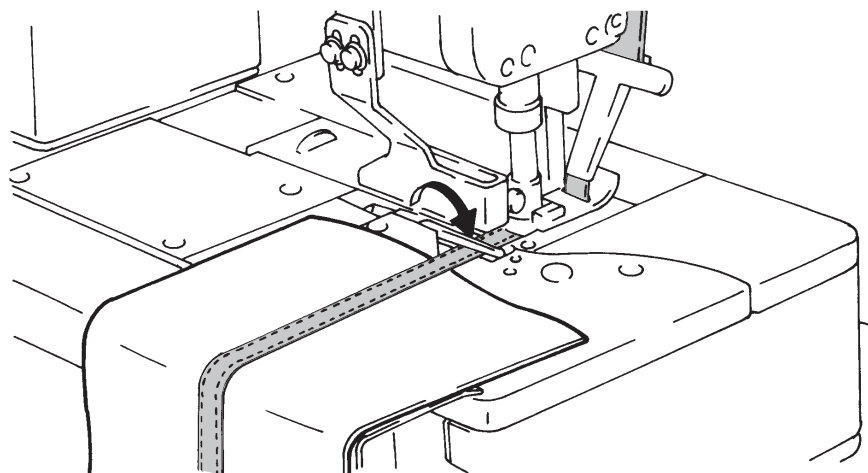


図 14
Fig.14

株式会社PEGASUS

株式会社PEGASUS

本社 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2

TEL : (06) 6458-4739 FAX : (06) 6454-8785

PEGASUS CO., LTD.

PEGASUS CO., LTD.

5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka, 553-0002, Japan

Phone : (06) 6458-4739 Fax : (06) 6454-8785

Cat. No. 9B3163000009 August 2023

© 2023 PEGASUS CO., LTD.

この取扱説明書に記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

The description in this INSTRUCTIONS is subject to change without prior notice for improvement.